

区安委会关于切实做好 2025 年度区级挂牌督办重大事故隐患整改工作的通知

区各安全生产专业委员会、区安委会有关成员单位：

根据《区安委办关于认真做好 2025 年度安全生产重大事故隐患分级挂牌督办工作的通知》和重大隐患分级挂牌督办要求，为进一步深化全区安全生产治本攻坚三年行动工作，推进全区安全生产隐患排查治理工作，全力防范各类生产安全事故发生，区安委会决定对我区一批重大事故隐患进行挂牌督办（详情见附件）。

有关单位和部门要持续加强对挂牌督办的重大事故隐患整改进展情况跟踪，按照“三管三必须”的要求对挂牌重大事故隐患进行整改责任分解，明确整改措施、整改要求，加大整改力度，切实整改到位。请有关单位和部门自 3 月起，每月 20 日前将整改进展情况报区安委会办公室。

对完成整改的重大事故隐患，按照《武汉市安全生产重大事故隐患挂牌督办办法》的规定按时办理销号手续。对不能按期整改到位，又没有采取有力防范措施的，按照有关规定追究相关单位和相关人员的责任，对在整改过程中因监管措施不到位发生事故的，依法从严追究责任。

附件：2025年度区安委会挂牌督办重大隐患基本情况表

武汉市汉阳区安全生产委员会

2025年2月20日

附件

2025 年度区安委会挂牌督办重大隐患基本情况表

序号	隐患单位名称	地址	隐患主要内容	违反判定依据 具体条款	整改要求	责任单位	督办单位	完成时间
1	新建居住、商业服务业设施、绿地与广场项目（汉阳区四新方岛地区A2地块）	汉阳区芳草路以东，四新南路以北	2#楼提升式外脚手架与在建建筑物结构之间的贯通间隙未采取水平防护措施。	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2024版）第九条第（四）款“高处作业有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：（四）脚手架与结构外表之间贯通未采取水平防护措施，或电梯井道内贯通未采取水平防护措施且电梯井口未设置防护门。”	立即制定整改措施，消除脚手架与建筑结构外表面之间贯通未采取水平防护措施的重大隐患，并举一反三，全面开展检查。	五矿二十三冶建设集团有限公司	汉阳区自然资源和城乡建设局	2025年3月31日

序号	隐患单位名称	地址	隐患主要内容	违反判定依据 具体条款	整改要求	责任单位	督办单位	完成时间
2	道路交通安全隐患	知音桥桥头汉水公园门前路段	下桥段车速较快，右转进入汉水公园停车场车辆与二环线直行车辆冲突较大，存在安全隐患。	《公路交通事故多发点段及严重安全隐患排查工作规范（试行）》第七条“公路交通事故多发点段根据事故发生频次及严重程度分为一类多发点段、二类多发点段和三类多发点段，筛查分类标准参照附录1执行。”第十二条“日常排查是指公安机关交通管理部门日常执勤执法过程中，发现急弯、陡坡、临崖、临水、长下坡等重点路段标志标线和安全防护设施严重缺失、损坏，以及群众或者其他公安机关交通管理部门、有关部门认为明显危及交通安全的公路安全隐患。”	1.设置小型车辆右转提示标志，辅道端头同步增设限速及禁停标志； 2.辅道设置波形防护栏，保证非机动车通行空间，端头同步增设“机动车靠左，非机动车靠右”提示标志； 3.汉水公园停车场前方增设提示标志，开口处增设一律右转及让行标志； 4.合流处增设合流警示标志。	汉阳区交通大队	汉阳区道交安全生产专委会办公室	2025年6月30日

序号	隐患单位名称	地址	隐患主要内容	违反判定依据 具体条款	整改要求	责任单位	督办单位	完成时间
3	道路交通安全隐患	鹦鹉大道 拦江路北 路口	路口右转进入二环线车辆较多，车辆易在路口加塞，机动车与电动车、行人冲突事故易发。	《公路交通事故多发点段及严重安全隐患排查工作规范（试行）》第七条“公路交通事故多发点段根据事故发生频次及严重程度分为一类多发点段、二类多发点段和三类多发点段，筛查分类标准参照附录1执行。”第十二条“日常排查是指公安机关交通管理部门日常执勤执法过程中，发现急弯、陡坡、临崖、临水、长下坡等重点路段标志标线和安全防护设施严重缺失、损坏，以及群众或者其他公安机关交通管理部门、有关部门认为明显危及交通安全的公路安全隐患。”	1.重新施划路口标线，增加一股右转车道； 2.人行道靠近机动车道一侧增设隔离墩，引导电动车、行人通过人行道通行。	汉阳区 交通大队	汉阳区 道路交通安 全生 产专 委会 办公 室	2025年 6月30 日

序号	隐患单位名称	地址	隐患主要内容	违反判定依据具体条款	整改要求	责任单位	督办单位	完成时间
4	武汉国博文化旅游发展有限公司套房假日酒店	武汉市汉阳区晴川大道 666 号	正在使用的 1 条蒸汽压力管道，于 2024 年 12 月 29 日进行定期检验，检验结论为不符合要求。	《特种设备重大事故隐患判定准则》第 4 条 4.4 压力管道有下列情形之一仍继续使用的，应判定为重大事故隐患： a) 定期检验的检验结论为“不符合要求”或“不允许使用”。	对蒸汽压力管道检验不符合要求的事项进行整改，经检验合格后方可使用。	武汉国博文化旅游发展有限公司套房假日酒店	汉阳区市场监督管理局	2025 年 7 月 30 日
5	武汉市天然气集团公司汉阳分公司	知音大道与龙灯路交叉口	燃气主管为 DE315 PE 管，供气压力中压 0.15MPa。阀门规格为 DN300 直埋闸阀，该阀门存在的隐患为阀杆断裂，操作失效。由于该阀门位于知音大道主干道，属于知音大道单向气源控制阀门。如果遇到此段管道泄漏、运行异常等状况时不能彻底关闭此阀，会导致知音大道龙灯路至长江广场沿线的气源停止供应，不可控的事态所产生的影响较大。	《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》第十条 其他严重违反城镇燃气经营法律法规及标准规范，且存在危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的现实危险，判定为重大隐患。	更换部件，使燃气管道正常控制调度。	武汉市天然气集团公司汉阳分公司	汉阳区城管局（燃管办）	2025 年 9 月 30 日